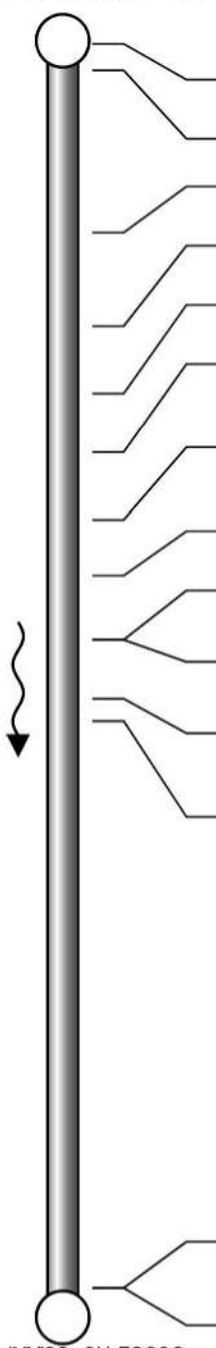


Rapporto tubazione nr. 1

Data 22.02.2019

CAP		Città		Avvio pozzetto	Pozzetto finale	Lunghezza tubazione
				POZZ. SCARICO TORRE	IMMISS. SU FOSSO INTUB...	19.07m
Via		Codice via		Forma	Materiale	_ProfileTypeDN
				0	Cemento	0/600
Committente presente		Cliente		Direzione flusso	Numero tubazione	Anno costruzione
				a favore	01	
				Tipo fognatura: testo		
				Fogna acque meteoriche		

POZZ. SCARICO TO...	Distanza (m)	Evento	Scala 1:116	Immagine	Video
	-0.50	[HA] Inizio Tronco. LA VIDEOISPEZIONE INIZIA 40CM. ALL'INTERNO DELLA TUBAZIONE PER PRESENTZA DELLO SCARICO (TUBO) IN FERRO DELLA TORRE		00000001	00.00.00
	0.00	[PA] Inizio tubo		00000002	00.00.00
	2.47	[FOTO] Scattata foto singola, CAMBIO DI DIAMETRO (A VALLE LA TUBAZIONE HA UN DIAMETRO MAGGIORE)		00000003	00.00.00
	3.90	[FOTO] Scattata foto singola, IL GIUNTO FRA TRATTI DI TUBO PRESENTA DELLE FESSURAZIONI E SUL FONDO UNA ROTTURA		00000004	00.00.00
	4.93	[FOTO] Scattata foto singola, DA QUESTO PUNTO PARTE UNA CREPA SUL FONDO DEL TUBO		00000005	00.00.00
	5.83	[FOTO] Scattata foto singola, IL GIUNTO FRA TRATTI DI TUBO PRESENTA DELLE FESSURAZIONI E SUL FONDO UNA ROTTURA		00000006	00.00.00
	6.86	[FOTO] Scattata foto singola, VISTA DELLA PARTE SUCCESSIVA DEL TUBO (AUMENTA LA PENDENZA -IN DISCESA-), IL TUBO SI PRESENTA PIENO D'ACQUA. E' VISIBILE CHE LA CREPA SUL FONDO CONTINUA ANCHE NELLA PARTE SUCCESSIVA DELLA TUBAZIONE		00000007	00.00.00
	7.71	[FOTO] Scattata foto singola, IL GIUNTO FRA TRATTI DI TUBO PRESENTA DELLE FESSURAZIONI		00000008	00.00.00
	8.69	[FOTO] Scattata foto singola, IL GIUNTO FRA TRATTI DI TUBO PRESENTA DELLE FESSURAZIONI		00000009	00.00.00
	8.69	[FOTO] Scattata foto singola, INIZIO DELLA PARTE DEL TUBO CON PRESENZA DI ACQUA. VISIBILE LA CREPA SUL FONDO DEL TUBO CHE CONTINUA		00000010	00.00.00
	9.59	[FOTO] Scattata foto singola, IL GIUNTO FRA TRATTI DI TUBO PRESENTA DELLE FESSURAZIONI		00000011	00.00.00
	9.93	[FOTO] Scattata foto singola, INIZIO PARTE DI VIDEOISPEZIONE SOMMERSA, CHE NON PERMETTE LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DEL TUBO, SI PROVA A PROCEDERE PER VEDERE SE L'ACQUA DIMINUISCE. IN QUESTA FOTO E' VISIBILE SUL FONDO LA CREPA CHE CONTINUA		00000012	00.00.00
	18.57	[IAB] Ispezione interrotta, NON E' POSSIBILE CONTINUARE IN QUANTO C'E LA PRESENZA DI UN OSTACOLO SUL FONDO (PROBABILMENTE UN CAMBIO DI DIREZIONE CHE PRESENTA UNO "SCALINO" SUL FONDO. IL TUBO CONTINUA A PRESENTARE ACQUA (ALMENO PER 30/40CM.). ALLA FINE DELLA TUBAZIONE MANCHERA' CIRCA 1 METRO.		00000013	00.00.00
	18.57	[EH] Fine Tronco, NON E' POSSIBILE CONTINUARE		00000014	00.00.00

 Lunghezza ispezione
 19.07 m